



	DESTRAVAR O INDICADOR Pressione <KZ> e <KS> por 5 segundos o display será destravado. (Aparecerá no LCD: OPEN)
	AJUSTE DO 4mA COM PRESSÃO Ajuste a pressão de zero igual a 4.000mA e pressione <KZ> por 2 segundos. (Aparecerá no LCD: LSET)
	AJUSTE DO 20mA COM PRESSÃO Ajuste a pressão do span igual a 20.000mA e pressione <KS> por 2 segundos. (Aparecerá no LCD: HSET)
	PV=0 Ajuste o transmissor na pressão atmosférica e pressione <KZ> e <KS> por 2 segundos. (Aparecerá no LCD: PV=0) Nota: Se o range da PV for menor que 0.5, não poderá ser ajustado o PV=0 (Aparecerá no LCD: PV=PVER)
	RESET Para resetar o transmissor, desligue a alimentação, pressione <KZ> por 2 segundos e alimente novamente, o display mostrará OK, o transmissor foi resetado. Nota: Se o display mostrar FAIL, o transmissor não pode se resetado, talvez por que os dados não tenham sido inseridos na fábrica.

